

PLASMA BOOSTER

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この「取付説明書」をよくお読みの上、正しく安全に作業を実施してください。また、取り付け上の理由、要因により発生した事故やトラブル、製品不具合等については、弊社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。尚、本説明書は、製品を取り付けたあと大切に保管してください。

注意事項 **▲ 注意** 必ずお守りください！


1. 指定車種以外への取り付けは絶対に行わないでください。製品の破損や車両事故を起こす原因となります。
2. 本製品の分解や加工等は絶対に行わないでください。製品の破損や車両事故を起こす原因となります。
3. 水平な場所で輪止め（2輪の場合はセンタースタンド）等を使用して車両を確実に固定したうえで作業を行ってください。車両が動き出し事故を起こす原因となります。
4. エンジンを停止し、エンジンキーを抜いて作業を行ってください。
5. エンジンが十分に冷えていることを確認してから作業を行ってください。事故や火傷を起こす原因となります。
6. 安全のため、バッテリーのマイナス端子を外して作業を行ってください。尚、バッテリーのマイナス端子を取り外すと盗難防止の安全装置等が作動する車両がありますので、車両マニュアルや車両整備書に従って作業してください。
7. エンジンを始動する場合は、換気の良い場所で行ってください。排気ガスにより一酸化炭素中毒になる恐れがあります。
8. 本体やワイヤーハーネスは、マフラー等の高温部、スロットルワイヤー等の可動部、燃料ホースやブレーキホース等に固定・配線しないでください。製品破損や車両火災、事故の原因となります。
9. 本製品の取り付けは、整備資格を有する工場やプロショップ、又は整備資格を持った方にお願いしてください。
10. 点火時期や燃調等を変更している車両は、本製品装着後に再調整を行なってください。
11. 本製品はエンジンの不調を補修するものではありません。取り付け前にエンジン作動が正常であることを確認し、不具合がある場合は修理をしてから本製品の取り付けを行ってください。
12. 本製品に異常があった場合は、本製品の使用を止め、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

構成部品

プラズマブースター本体：1

クイックコネクターA：チャンネル数分

丸型端子（6mm穴）：1
丸型端子（8mm穴）：1

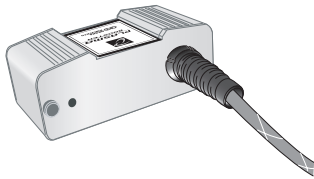




クイックコネクターB：チャンネル数分

両面テープ：1



上記本体は1チャンネル用です

取り付け概要 ※下記図は1チャンネル（1コイル）用を示します。2チャンネル以上の場合はクイックコネクターでチャンネル分接続してください。

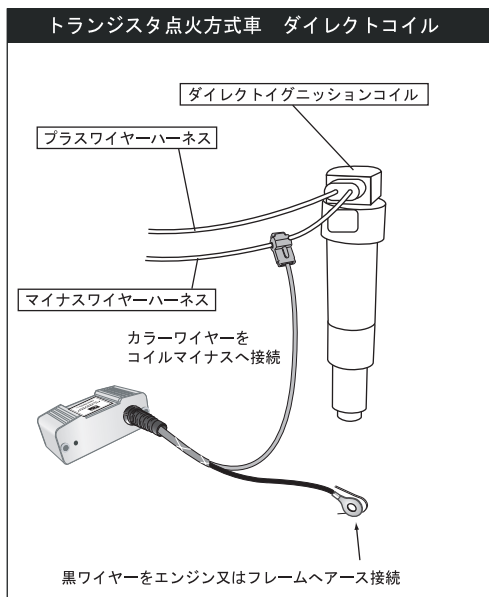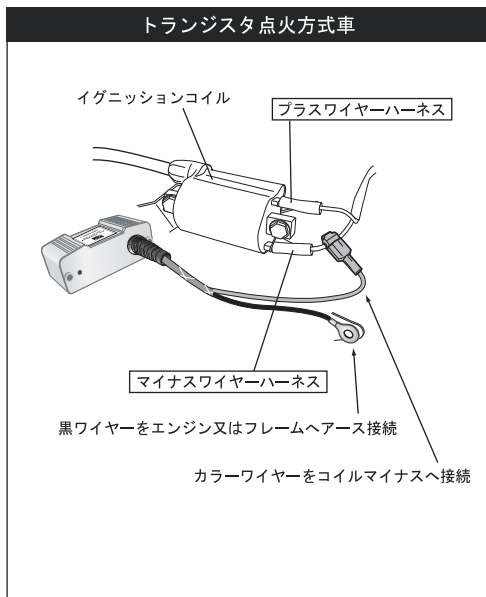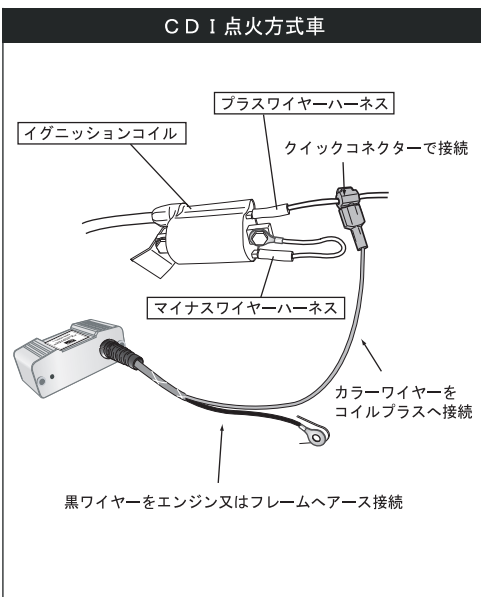

取り付け手順

- 1 コンピューターの初期化と安全のため、バッテリーのマイナス端子を取り外してください。
- 2 イグニッションコイルへクイックコネクタが取り付けられるように、カウルや燃料タンクを取り外してください。



⚠ 注意 必ずお守りください！

燃料タンクを取り外す際は、換気の良い場所で、燃料（ガソリン）が漏れ出さないように細心の注意をはらって作業を行ってください。爆発や火災を起こす原因となります。

- 3 イグニッションコイル配線のプラス・マイナスを整備書配線図やテスターを使用して確認し、下記図を参考にワイヤーハーネスにクイックコネクタAを取り付けてください。


CDI点火方式車

CDI点火方式車は、クイックコネクタを必ずプラスワイヤーハーネスに結線して下さい。

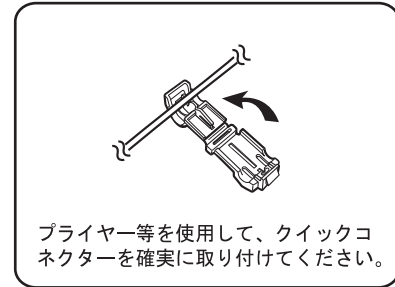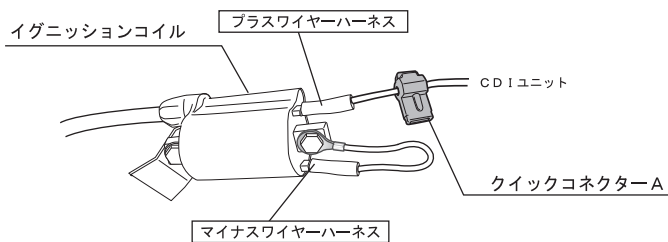


トランジスタ点火方式車

トランジスタ点火方式車は、クイックコネクタを必ずマイナス（信号）ワイヤーハーネスに結線して下さい。

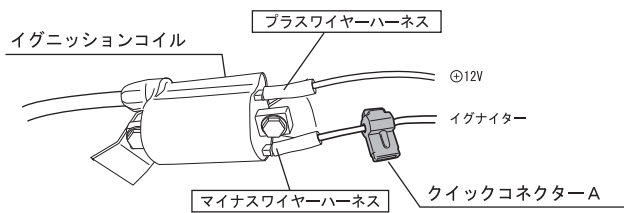


トランジスタ点火方式車 ダイレクトコイル

トランジスタ点火方式車は、クイックコネクタを必ずマイナス（信号）ワイヤーハーネスに結線して下さい。

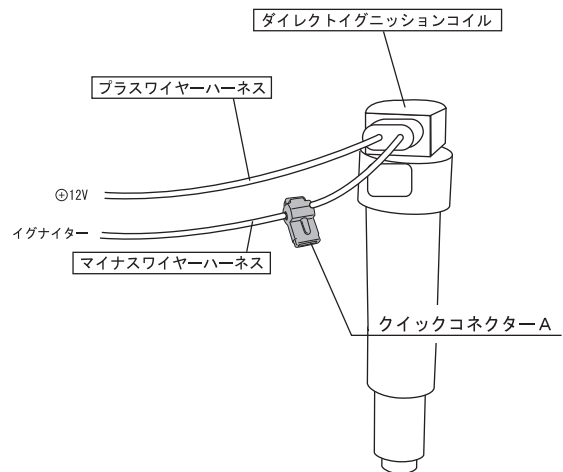

※トランジスタ点火方式車の配線確認方法


- ①端子をイグニッションコイルから外して（抜いて）ください。
- ②イグニッションキーをONにしてください。（エンジンは始動させないでください）
- ③テスターを使用し12V電圧がかかる側がプラスです。
プラズマブースターは12Vかからない側（マイナス側）に接続します。

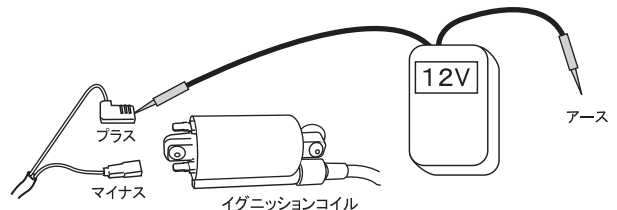

※取り付けのワイヤーハーネスがよくわからない場合は、弊社ホームページのラインナップ結線表をご参照いただくかサービスマニュアルの配線図をご参照下さい。

- 4 プラズマブースター本体を、付属の両面テープを使用して取り付けてください。下記図は取り付けの例です。なお、マフラー周辺部分や燃料ホース・パイプ等の燃料系付近には絶対に取り付けないでください。


プラズマブースター（本体）
付属の両面テープを使用して本体を固定してください。
両面テープでの取り付けが不十分な場合は、タイラップなどを用いて固定してください。

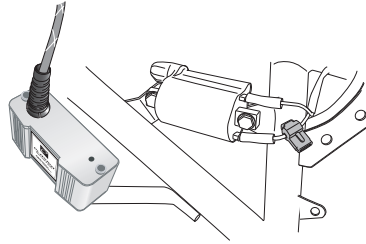

▲注意

必ずお守りください！
本体、ワイヤーハーネスはエンジン、マフラー周辺の高温部に固定しないでください。製品破損や車両火災の原因となります。

付属の両面テープで本体を固定してください。

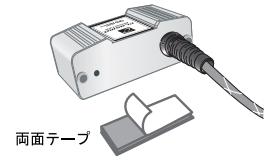


- 5 プラズマブースターのカラーワイヤーを、手順3で取り付けしたクイックコネクターの位置まで取り回してください。ワイヤーが長すぎる場合はカットし、ちょうど良い長さになるように調整してください。

▲注意 必ずお守りください！


ワイヤーハーネスはエンジン・マフラー周辺の高温部、回転部、及び燃料ホース・パイプ等の燃料系統付近に配線しないでください。製品破損や車両火災、事故の原因となります。

- 6 クイックコネクターBを、プラズマブースターのカラーワイヤーに圧着してください。圧着工具は、裸端子（スリーブ）用、圧着径は5.5mmを使用してください。オープンプラグ用（ギボシ端子用）工具は使用しないでください。

 
ワイヤーハーネス先端絶縁を約8mm剥いてください。



クイックコネクターBとワイヤーハーネスを圧着してください。

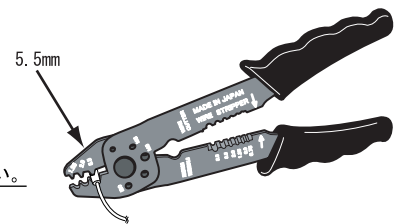

- 7 クイックコネクターBをクイックコネクターAに取り付けてください。
※2チャンネル以上の場合→プラズマブースターは気筒の指定がありませんので、どちらに接続しても問題ありません。

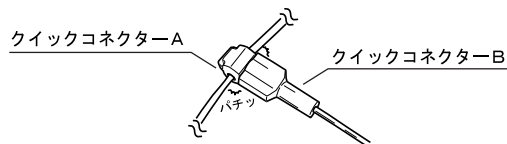

- 8 プラズマブースターの黒ワイヤーの長さを調整し、丸形端子をプラズマブースターの黒ワイヤーに圧着してください。丸型端子は2種類付属していますが、アースする位置の穴径に合わせ選択してください。

ワイヤーハーネス先端絶縁を約8mm剥いてください。



丸型端子とワイヤーハーネスを圧着してください。



- 9 丸形端子をエンジンまたはフレームに取り付け（アース）してください。

- 10 エンジンを始動して、LEDランプが点灯することを確認してください。尚、LEDランプが点灯しない車種もありますので、詳しくは販売店または弊社までお問い合わせください。

お問い合わせ



有限会社OKADA PROJECTS
〒231-0005 神奈川県川崎市高津区北見方2-3-5
TEL 044-822-3341 FAX 044-822-3342
E-mail:info@okadaprojects.com
URL:www.okadaprojects.com

MC-TYPE B

4/4ページ

無断転載を禁じます